

天川村橋梁点検・診断結果

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
							点検 実施年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
五色橋	ゴシキバシ	五色中央線	1972	50.00	4.70	天川村	H26	Ⅱ	全体的に浮き錆があるが、小面積の斑点状である。ひび割れ、遊離石灰・剥離が見られ補修が必要。
弁天橋	ベンテンバシ	南日裏坪内線	1981	40.60	6.50	天川村	H27	Ⅱ	主桁接合部に遊離石灰、その上部路面に亀甲状ひび割れが見られる。
紫流橋	シリュウバシ	庵住籠山線	不明	42.20	7.00	天川村	H27	Ⅱ	伸縮装置に段差、地覆に広範な鉄筋露出が見られる。
籠山橋	コモリヤマバシ	庵住籠山線	1971	60.10	3.00	天川村	H27	Ⅱ	A1橋台の縦壁部に剥離及び遊離石灰が見られる。
栃尾橋	トチオバシ	向栃尾栃尾辻線	1997	43.60	8.80	天川村	H27	Ⅱ	A1橋台に鉛直ひび割れおよび遊離石灰が見られる。
神童子橋	ジンドウジバシ	神童子谷線	1970	35.60	3.60	天川村	H27	Ⅱ	鋼部材全体に腐食が見られる。状況により補修が必要。
無名橋2	ムメイバシ	神童子谷線	不明	14.70	3.60	天川村	H27	Ⅱ	A1橋台取付道路との段差が50mm見られ、補修が望まれる。
無名橋4	ムメイバシ	神童子谷線	不明	24.60	3.60	天川村	H27	Ⅱ	防護柵に車両接触による欠損が見られる。取替え等の補修が必要。
無名橋6	ムメイバシ	神童子谷線	不明	18.60	3.60	天川村	H27	Ⅱ	防護柵に車両接触による変形が見られる。取替えが必要。
無名橋7	ムメイバシ	神童子谷線	不明	25.60	3.60	天川村	H27	Ⅱ	A1取付道路に45mmの段差あり。A2橋台と主桁下フランジに接触が見られる。状況により補修が必要。